


# 操作說明書

型號 9005

交直流 600A(真實值)多功能鉤錶

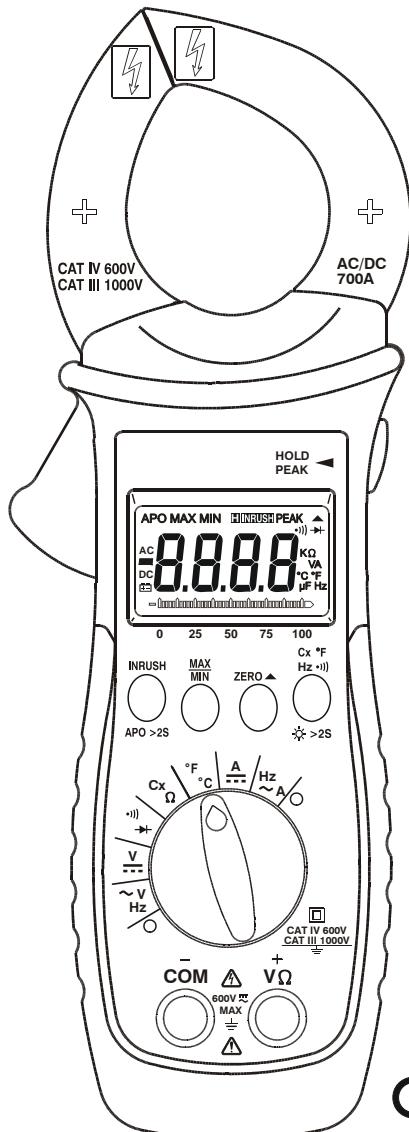

## 安全注意事項

- 量測時，請遵照以下之規範以確保操作人員的安全：
- 本鉤錶沒有操作人員自行維修的部份，維修工作需由具資格的技術師執行。
  - 假如鉤錶或測試棒是損壞的，請不要繼續使用該鉤錶。
  - 本鉤錶不建議測量工業的高電壓，例如不要去量測工業的 440VAC 或 600VAC 的電源，這鉤錶適用於低能量的線路(600VDC 或 AC)和高能量的低電壓線路(250VDC 或 AC)。電流檔也不要測高電壓高能量的電源，因為這可能會造成危險。
  - 測試電流時，請將電路電源關上，然後再將鉤錶接上。切記測試電流時應與電路串連。
  - 當工作電壓大於 60VDC 或 30VAC rms 要注意有電擊之危險。
  - 在使用測試棒時，請將您的手指置於測試棒護指後面。
  - 若本鉤錶未照製造商的操作指示，可能會造成鉤錶的保護措施損壞。
  - 請勿在打開外殼的狀態下使用，避免造成人身傷害外殼未安裝定位前不可加電流或電壓。不可加超出本產品規格的電壓至本產品的接點。
  - 不要在潮濕或濕氣太重的場所使用本產品，以避免電擊。


### 警告

在量測 AC 電壓時先量測 AC 電壓的頻率若超過 400Hz 時鉤錶讀值會偏低，造成使用者觸電的危險。

	危險電壓		請看操作說明書
	交流指示		雙絕緣 (Protection Class II)
	直流指示		接地

### 警告

在量測電流時，請將手放置於手部護欄下方。  
請參考下圖。

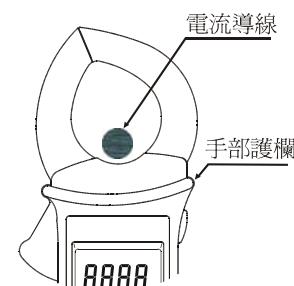

## 一般規格

顯示方式：4 位液晶 LCD(LCD)，最大讀值 9999。

極性指示：正值不顯示，負值顯示“-”符號。

過載指示：顯示(OI)或(-OL)。

低電池指示：電池電壓不足時，“LOW”符號顯示。

取樣率：2 次/秒。

操作環境：溫度 0 至 50°C，相對溼度<70%。

儲存環境：溫度-20 至 60°C，相對溼度<80%。

(電池須自錶內取出)

溫度係數：使用在 18 至 28°C 以外之環境溫度，其規格每增加 1°C 規格就增加 0.1 倍。

室內使用。

使用在海拔 2000 公尺以下。

鉤部最大可量測電纜直徑為 34mm

安規：過電壓 600V 第 IV 類、1000V 第 III 類，2 級污染。

電源：9V 電池一只。

電池壽命：50 小時(碳鋅電池)。

尺寸：23.3 公分(高) x 8 公分(寬) x 4.3 公分(厚)。

重量：約 346 克(含電池)。

附件：測試棒一組、溫度轉接頭一個、說明書、(9V 電池一只置於鉤錶內部)。

直流電流\*

檔位：0.0A 到 600.0A

解析度：0.1A

準確度： $\pm(2\% \text{ 読值} + 5 \text{ 位})$

過載保護： $<1000\text{Aac}$  一分鐘

\*準確度以鉤部中心位置為準。

導通測試

聲音指示：小於 30Ω

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

電阻(自動換檔)

檔位：0.0Ω 到 999.9Ω，1000 到 9999Ω

解析度：0.1Ω/1Ω

準確度： $\pm(1.5\% \text{ 読值} + 5 \text{ 位})$

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

二極體

準確度： $\pm(3.0\% \text{ 読值} + 3 \text{ 位})$

解析度：0.001V

測試電流： $0.2\text{mA} \pm 0.1\text{mA}$

開路電壓： $<3.0\text{VDC}$

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

電容測試

檔位：0.0uF 到 999.9uF

解析度：0.1uF

準確度： $\pm(5.0\% \text{ 読值} + 10 \text{ 位})$

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

注意事項：被測電容須先放電後，再測量，否則會損壞電錶。

溫度\*

檔位：-40°C 到 1200°C

-40°F 到 2200°F

解析度：0.1°C/°F

準確度： $\pm(0.5\% \text{ 読值} + 1°C)$

$\pm(0.5\% \text{ 読值} + 2°F)$

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

\*準確度不包含溫度棒誤差

頻率

檔位：20Hz 到 400.0Hz

解析度：0.1Hz

準確度： $\pm(0.5\% \text{ 読值} + 5 \text{ 位})$

敏感度： $>5\text{Vrms TTL 信號}$

$>5\text{Arms}$  在 20 到 100Hz(@鉤部)

$>10\text{Arms}$  在 100 到 400Hz(@鉤部)

過載保護：600VDC 或 AC 有效值

## 操作說明(在量測前請詳讀操作說明)

### 自動電源關閉模式

- 假如沒有使用鉤錶，約 10 分鐘，即自動關閉電源。
- 當進入自動關機模式時，轉動旋鈕即可重新開機。

### INRUSH(湧浪)電流和 APO 功能選擇按鍵

INRUSH(湧浪)電流是指馬達在啓動後 100 毫秒內的平均消耗電流。

### 量測 INRUSH(湧浪)電流的步驟：

- 在還沒啓動馬達之前，先按下“INRUSH”鍵，LCD 顯示變成“---”和“INRUSH”符號亮起。按住此鍵不放且大於 2 秒，可取消自動關機功能。
- 打開鉤部並夾上單一導線，然後啓動馬達，便可在 LCD 上讀取 INRUSH(湧浪)電流。

### 最大和最小值(MAX/MIN)記錄模式

- 按下“MAX/MIN”鍵可啓動記錄最大/最小值功能，“MAX”符號會亮起，自從進入記錄最大/最小值功能以來所檢測之最大值將會被顯示。
- 再按下“MAX/MIN”鍵，“MIN”符號會亮起，自從進入記錄最大/最小值功能以來所檢測之最小值將會被顯示。
- 按住不放“MAX/MIN”鍵大於 2 秒可離開記錄最大/最小值功能，之前所記錄的最大/最小值將被清除。

### ZERO△相對值按鍵

- 按下“ZERO△”按鍵，“△”符號出現，存入 LCD 最後顯示值，LCD 讀值變為零，鉤錶再測得之值會自動減去存入值後之差值出現於 LCD 上。
- 按下“ZERO△”按鍵不於大於 2 秒便可離開此功能。

### Cx/°F/Hz/ $\bullet\bullet$ 和 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 功能按鍵

- 按此鍵可以做旋鈕上一些額外的量測功能的切換，例如 Hz、°F、 $\bullet\bullet$  的量測。
- 按住不放此鍵大於 2 秒可開啟或關閉背光功能。

### 資料鎖定和峰值量測(HOLD/PEAK)功能按鍵

資料鎖定是指將 LCD 的讀值凍結。峰值量測功能是指測量出輸入信號的峰值，此功能只能在 ACV、DCV、ACA 和 DCA 檔使用。

- 按“HOLD”鍵可以進入資料鎖定功能，“H”符號會亮起。
- 再按“PEAK”鍵可以進入峰值量測功能，“H”符號會熄滅和“PEAK”符號會亮起。
- 再按“PEAK”鍵可回到正常量測功能，“PEAK”符號會熄滅。

### PEAK 功能

檔位：10A 到 600A  
10V 到 600V

準確度： $\pm(10\% \text{ 讀值} + 10 \text{ 位})$  在頻率為 45 到 65Hz

### 電壓測量

- 紅色測試棒短棒插入“VΩ”插孔內，黑色測試棒短棒插入“COM”插孔內。
- 功能檔位旋鈕開關轉至適當的電壓檔位處(交流電壓或直流電壓)。
- 以測試棒長棒連接至被測設備或電路。
- LCD 讀值即為被測值，如測量直流負值，顯示器自動顯示“-”符號，正值不顯示此符號。

### 頻率測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至“Hz”檔位處，並按下“Hz”鍵。
- 在 ACV 檔，請將紅色測試棒短棒插入“VΩ”插孔內，黑色測試棒短棒插入“COM”插孔內。
- 測試棒兩長棒接觸於被測點上，LCD 讀值即為被測之頻率值。
- 在 ACA 檔，請參考交/直流電流測量。

### 二極體( $\rightarrow\rightarrow$ )測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至“ $\rightarrow\rightarrow$ ”檔位處，“ $\rightarrow\rightarrow$ ”符號會亮起。
- 紅色測試棒短棒插入“VΩ”插孔內，黑色測試棒短棒插入“COM”插孔內。
- 被測電路之電源請先切斷(電源 OFF)，因外加電源於被測零件上，會造成錯誤讀值。
- 紅色測試棒長棒(正電壓)接到二極體極性正端，黑色測試棒長棒(負電壓)接到二極體極性負端，二極體之順向導通電壓值約 0.6V(矽質二極體)於 LCD 讀得。
- 反測二極體兩端，LCD 讀值為“OL”表示二極體是好的。LCD 讀值為“.000”或其它不當之讀值，表示二極體短路。
- 正反測二極體，LCD 讀值均為“OL”表示二極體開路。
- 正反電路中之二極體，LCD 讀值均為低讀值時，能有低於  $1\Omega$  之電阻並聯於二極體，最好將二極體一端離開電路後再測試，能得到較準確之測試值。






































### 電阻測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至“Ω”檔位處，“Ω”符號會亮起。
- 被測電路之電源切開(電源 OFF)。
- 紅色測試棒短棒插入“VΩ”插孔內，黑色測試棒短棒插入“COM”插孔內。
- 測試棒兩長棒接觸於被測點上，LCD 讀值即為被測之電阻值。

### 電容器測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至“Cx”檔位處，“uF”符號會亮起，並按下“ZERO△”歸零。
- 將待測電容器放電，目的在將待測電容器上的電荷放電，以免損壞鉤錶。**
- 紅色測試棒短棒插入“+”插孔內，黑色測試棒短棒插入“-”插孔內。
- 測試棒兩長棒接觸於被測電容上(紅棒接電容器的“+”端，黑棒接電容器的“-”端，LCD 讀值即為電容值)。

### 溫度測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至“°C/F”檔位處“°C 或 °F”符號會亮起。
- 將溫度轉接頭接上，“+”接至“VΩ”插孔內，“-”接至“COM”插孔內。
- 將溫度測試棒插上，即可從 LCD 讀取溫度值。

### 交/直流電流測量

- 功能檔位旋鈕開關轉至電流檔位處(交流電流或直流量)。
- 被測電路之電源請務必先切斷(電源 OFF)，然後將鉤部按開夾住被測電線之其中一根電線。
- 被測電路之電源扳回(電源 ON)，LCD 讀值即為被測電流值。
- 被測電路之電源先切斷(電源 OFF)後，才能將鉤部拿開，還原被切開之線路。

## 維護事項

**警告：**更換電池，務必將測試棒兩短棒拔離鉤錶，以維護安全。

**注意：**如長時間不使用時，為避免電池漏液，請將電池取出，並避免存放於高溫、高濕之處。

### 電池更換：

- 顯示器上如有“”符號出現時，表示電池電力不足，敬請更換 9V 電池，以維測試準確性。
- 將電池蓋之一只螺絲鬆離，打開電池蓋換上一只新 9V 電池於電池扣上。